



VESTNES RENOVASJON AS
Øveråsvegen 176
6390 VESTNES

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guro Gjenstad, 71 25 84 29

Vestnes Renovasjon AS - avfallsdeponi - inspeksjonsrapport 2023.018.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 5. september 2023 ved Vestnes Renovasjon AS. Inspeksjonen dreide seg om virksomhetens avfallsdeponi. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Marianne Øveraas

Trine Myrland

Øyvind Øverås

Sivert Øveraas (til stede under deler av inspeksjonen)

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Guro Gjenstad

Gunnhild Liva Austvoll

Statsforvalteren i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene gjelder:

1. Ledningsnett er ikke fullstendig kartlagt
2. Sigevannrensingen er ikke tilstrekkelig
3. Det blir ikke utført mengdemålinger av overløp

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.

Vestnes Renovasjon AS må før 1. januar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagleiar - forureining

Guro Gjenstad
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

VESTNES KOMMUNE

Rådhuset Brugata 10

6390

VESTNES



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Vestnes Renovasjon AS	Anleggsnummer: 1535.0015.01
Bedriftsnr. for underenheten: 972074993	Eies av (organisasjonsnr.): 925696579
Kommune: Vestnes	Kontrollnummer: 2023.018.I.SFMR
Tillatelse gitt: 28.07.2010	Tillatelse sist oppdatert: 18.08.2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av tillatelse til drift av deponi overholdes. Inspeksjonen var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon med aktive avfallsdeponier.

Tema for inspeksjonen var:

- Utslipp til vann
- Mottakskontroll
- Internkontroll
- Risikovurdering

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Ledningsnett er ikke fullstendig kartlagt.

Avvik fra:

Vilkår 3.4, 3.5 og 9.2 i tillatelsen, jf. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg I punkt 2

Kommentarer:

Tillatelsen og forskriften krever at det skal være kontroll med innsig og inntrenging av nedbør, grunn- og overflatevann. Rent overflatevann skal ikke bli tilført sigevannsnettet, mens sigevann skal samles opp og renses før utslipp i fjorden. Virksomhetens overvåkingsprogram skal være tilstrekkelig til å avdekke eventuelle uakseptable utslipp til omgivelsene.

Det har nylig vært gjennomført en kartlegging av virksomhetens ledningsnett. Dette har gitt en betydelig bedring i oversikten over hva slags vann som ledes hvor. Kartleggingen er ennå ikke fullstendig, og det er ikke fastlagt representative målepunkter for alle typer vann.



På tilsynsdagen ble det oppdaget at det rant brunfarget vann ut av et rør i bakken bak området ved renseanlegget. Vannstrømmen gikk til terrenget, og det var ukjent hvor dette vannet kom fra og om det kunne være sigevann.

Avvik 2

Sigevannsrensingen er ikke tilstrekkelig.

Avvik fra:

Vilkår 3.5 i tillatelsen

Kommentarer:

Tillatelsen krever at sigevann fra alle deponiceller skal samles opp og renses. Rensingen skal effektivt holde tilbake partikler.

Sigevann fra deponiet blir ledet til et sigevannsbasseng sammen med vann fra komposteringsanlegget og noe overvann. På tilsynsdagen var nivået i sigevannsbassenget så høyt at det gikk i overløp. Det hadde vært små til normale nedbørsmengder de foregående dagene. Sigevannsbassenget har lufting av vannet og biobags langs veggen. Det fungerer dermed som et rensetrinn for organisk materiale. Luftingen av vannet gjør at det dannes skum på overflaten, og analyser har vist at skummet inneholder PFAS. Vannet fra sigevannsbassenget går videre til et sedimenteringsanlegg.

Det ble opplyst at renseanlegget er underdimensjonert i forhold til den aktuelle vannmengden. Dette bidrar bl.a. til overløp fra sigevannsbassenget. Det ble videre opplyst om at oppholdstida i sigevannskummen blir for kort når vannmengdene er store og at vannet da ikke blir tilstrekkelig luftet. Slik anlegget fremstår i dag, er det ikke dimensjonert for store nedbørsmengder. Prognosene framover er at klimaendringer vil føre til mer nedbør og høyere nedbørintensitet, og anlegget må utformes for å kunne fungere også under slike forhold.

Ved for kort oppholdstid i sedimentasjonsbassenget og ved overløp vil mengden partikler som holdes tilbake, bli lavere enn ellers. Analyseresultater som virksomheten har sendt inn i sin egenkontrollrapport for 2022, tyder på at reseeffekten er dårlig både for partikler og mange prioriterte stoffer.

Avvik 3

Det blir ikke utført mengdemålinger av overløp.

Avvik fra:

Vilkår 3.5 i tillatelsen, jf. avfallsforskriften kap. 9 vedlegg I punkt 2

Kommentarer:

Kravet i tillatelsen er at alt sigevann skal samles opp og renses.

Når renseanlegget blir for fullt, vil noe sigevann gå urensset i overløp ut fra anlegget. Virksomheten har planlagt å installere måler der mengden vann som går i overløp, blir registrert. Så lenge det ikke finnes målinger, vil det være umulig å si noe sikkert om de totale årlige utslippene fra deponiet generelt og fra overløpet spesielt. Det er også usikkert hvor mye urensset sigevann som blir sluppet ut og dermed også omfanget av brudd på tillatelsen.



4. Anmerkning

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Dette forholdet ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det mangler vedlikeholdsintruks for rensesanlegget.

Kommentarer:

Vestnes Renovasjon AS har inngått en vedlikeholdsavtale som gjelder rensesanlegget, men har ikke utarbeidet en vedlikeholdsinstruks.

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Vestnes Renovasjon AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må dere før 1. januar 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en detaljert og datert handlingsplan som viser når dette vil bli gjort.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2007/1521.

6. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet under tilsynet at Vestnes Renovasjon AS vil bli ilagt et gebyr på kr 37 400 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 1. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.



8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til drift av deponi etter forurensningsloven. Gitt av Statsforvalteren i Møre og Romsdal 28. juli 2010.

9. Informasjon til virksomheten

Informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll – informasjon fra Statsforvalteren

10. Bilde

Bildet under viser utslipp til terreng av vann med ukjent opprinnelse:

