



EIDSFJORD SJØFARM AS
Postboks 84
8401 Sortland

Saksbehandler:
Maria Larsen Seivåg

Korrigert inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Eidsfjord Sjøfarm AS

Kontrollnummer: 2019.036.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Roger Simonsen (daglig leder)

Fra Fylkesmannen i Nordland:

Maria Larsen Seivåg

Andre deltagere fra virksomheten:

Ragnhild Schistad Berg (kvalitetsleder)

Harry Andersen (driftsleder)

Christine Thomassen (Åkerblå AS, konsulent for ESF)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:

Torgeir Fahle

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Eidsfjord Sjøfarm AS (ESF) den 09.04.2019-10.4.2019. Dette er en korrigert rapport. Opprinnelig rapport, som var datert 30.4.2019, inneholdt et avvik som ikke var korrekt. Fylkesmannen beklager dette, og har fjernet det aktuelle avviket (avvik nummer 1 i opprinnelig rapport). Øvrige avvik og anmerkninger er uendret. ESF har gitt tilbakemelding om at selskapet ikke har merknader til øvrige avvik, og rapporten er derfor å anse som endelig.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 6 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Lokalitet Trolløya SV ligger ikke i henhold til kart vedlagt søknad om utslippstillatelse.
- Virksomhetens miljømål kan forbedres. Dette er et avvik for lokalitet Langholmen N og en anmerkning for lokalitetene Daljorda og Trolløya SV.
- Virksomheten har ikke rutiner for å sikre kvalitet for pålagte C-undersøkelser på lokalitet Langholmen N).

- Resultater fra miljøundersøkelser inngår ikke i vurdering av driften og om det er behov for endringer for å redusere miljøpåvirkningen. Det er heller ikke satt kriterier i risikovurderingen for hva som er akseptabel forurensing fra virksomheten. Dette er et avvik for lokalitet Langholmen N og en anmerkning for lokalitetene Daljorda og Trolløya SV.
- Lagring av kjemikalier er ikke sikret for å hindre utslipp til grunnen eller sjø. Avviket gjelder lokalitetene Langholmen N, Trolløya SV og Daljorda.
- Farlig avfall blandes sammen med annet avfall. Avviket gjelder lokalitetene Langholmen N, Daljorda og Trolløya SV.

Anmerkninger:

- Virksomheten har ikke oversikt over hvilke typer utslipp og mengder som slippes ut fra anlegget. Anmerkningen gjelder lokalitetene Trolløya SV, Daljorda og Langholmen N.
- Rapporten fra C-undersøkelse utført for lokalitet Langholmen N den 18.9.2017 har mangler.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

2. mai 2019	Maria Larsen Seivåg	Oddlaug Ellen Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Fylkesmannen i Nordland	

Kopi av rapporten sendes til:

- Sortland kommune
- Fiskeridirektoratet
- Mattilsynet
- Arbeidstilsynet
- Hadsel kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: EIDSFJORD SJØFARM AS	
Organisasjonsnr.: 958023685	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 - Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Eidsfjord Sjøfarm AS (lokaliteter Trolløya SV, Daljorda og Langholmen N)	Anleggsnr.: 1870.0089.01
Kommune: Sortland	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø	
Tillatelser gitt: 24.5.2005 (Trolløya SV), 10.5.2011 (Daljorda) og 31.7.2014 (Langholmen N)	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslippstillatelser
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

ESF plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må ESF innen 3.6.2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning 1-2 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Maria Larsen Seivåg.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. februar 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil ESF bli ilagt et gebyr på kr 49 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Lokalitet Trolløya SV ligger ikke i henhold til kart vedlagt søknad om utslippstillatelse.

Avvik fra:

Utslippstillatelse for lokalitet Trolløya SV datert 24.5.2005.

Kommentarer:

ESF hadde ved søknad i 2005 lagt ved et kart som anga plassering av lokaliteten. Dette kartet viste at lokaliteten var omsøkt som to konfigurasjoner lagt omtrent vinkelrett ut fra land. Plasseringen har over tid variert noe (se bildevedlegg for kart fra søknad og ortofoto), men i dag ligger anlegget langs land og på tvers av plasseringen slik den var omsøkt. Avstanden fra ytterpunkt i registrert plassering til reell plassering er over 100 meter på det lengste.

Avvik 2

Virksomhetens miljømål kan forbedres. Dette er et avvik for lokalitet Langholmen N og en anmerkning for lokalitetene Daljorda og Trolløya SV.

Avvik fra:

Utslippstillatelse for lokalitet Langholmen N, datert 31.7.2014, punkt 2.5 om internkontroll: «Miljømålene skal være målbare, konkrete og tilpasset det aktuelle anlegget.»

Kommentarer:

Ut fra risikovurderingen har ESF satt opp en handlingsplan der momentene omtales som mål, for eksempel «Redusere lokal miljøbelastning» og «Redusere fôrutslipp til et minimum». Miljømålene er ikke anleggsspesifikke eller målbare og kan derfor heller ikke evalueres.

Avvik 3

Virksomheten har ikke rutiner for å sikre kvalitet for pålagte C-undersøkelser på lokalitet Langholmen N).

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 7, jf.
- Utslippstillatelse for lokalitet Langholmen N, datert 31.7.2014, punkt 13.2 om overvåking.

Kommentarer:

ESF beskriver at innkommende rapporter fra C-undersøkelser gjennomgås av daglig leder sammen med representant fra konsulent. Dette er imidlertid ikke nedskrevet i selskapets internkontroll i form av prosedyre, skjema for avkrysning eller liknende. Dagens praksis er ikke tilstrekkelig for å sikre at undersøkelsene kvalitetssjekkes som et ledd i å forebygge og avdekke brudd på tillatelsen.

Avvik 4

Resultater fra miljøundersøkelser inngår ikke i vurdering av driften og om det er behov for endringer for å redusere miljøpåvirkningen. Det er heller ikke satt kriterier i risikovurderingen for hva som er akseptabel forurensing fra virksomheten. Dette er et avvik for lokalitet Langholmen N og en anmerkning for lokalitetene Daljorda og Trolløya SV.

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 7, jf.
- Utslippstillatelse for lokalitet Langholmen N, datert 31.7.2014, punkt 13.1 om krav til miljøtilstand.

Kommentarer:

ESF beskriver at de bruker resultatet av miljøundersøkelser for å gjøre tilpasninger i driften, og eksemplifiserer dette ved at de har tilpasset driften på en av sine lokaliteter ved tilstand 3 (dårlig) på B-undersøkelse. Det kunne imidlertid ikke fremskaffes skriftlige prosedyrer eller liknende som sikrer at dette gjennomføres. Det er heller ikke nedfelt kriterier for miljøtilstand i risikovurderingen.

Avvik 5

Lagring av kjemikalier er ikke sikret for å hindre utslipp til grunnen eller sjø. Avviket gjelder lokalitetene Langholmen N, Trolløya SV og Daljorda.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7 første ledd, samt utslippstillatelser:

- Langholmen N (datert 31.7.2014) punkt 7.4 om lagring av legemidler og kjemikalier
- Daljorda (datert 10.5.2010) og Trolløya SV (datert 24.5.2005) punkt 1.3 om medisiner, kjemikalier o.l.

Kommentarer:

ESF oppbevarer stort sett kjemikalier på landbasen på Sildpollen, og kun i mindre grad på fôrflåtene. På landbasen observerte Fylkesmannen at en IBC-kontainer med olje var plassert på en spillbakke med rist. Noen meter bortenfor oppsamlingsarrangementet ligger en åpen rist/renne som fører ut i havet via en slamutskiller. Fylkesmannen vurderer at løsningen ikke er egnet til å sikre at spill ved uhell ikke slipper ut. Vurderingen baseres på 1) at oljen tappes fra en kran som ved tilsynet stakk utenfor spillbakken og 2) at oljen er under såpass stort trykk pga. kontainerens volum at oljen høyst trolig vil havne utenfor spillbakken ved eventuell sprekk i beholderen. I tillegg ble det observert at 25-liters dunker med diverse vaskemidler var plassert nede i en annen, 40 liters spillbakke uten rist, noe som betyr at det reelle oppsamlingsvolumet ved lekkasje ville være langt mindre enn volumet til én dunk. Se bilder i vedlegg.

Avvik 6

Farlig avfall blandes sammen med annet avfall. Avviket gjelder lokalitetene Langholmen N, Daljorda og Trolløya SV.

Avvik fra:

- Avfallsforskriften § 11-5 andre ledd
- Utslippstillatelse for Langholmen N datert 31.7.2014 punkt 10.2 om håndtering og lagring av farlig avfall.

Kommentarer:

På tilsynet ble det observert at ESF produserer farlig avfalls-fraksjonene oljefiller (oljeforurenset masse) og spraybokser. Fylkesmannen har gått gjennom ESF sine leveranser av farlig avfall tilbake til 2015. Det har jevnlig vært leveranser av spillolje, oljefilter og blyakkumulatorer, men oljefiller (oljeforurenset masse) og spraybokser var ikke registrert. ESF kunne heller ikke fremvise beholdere/angitt plass der ansatte kan sortere ut oljefiller og spraybokser. Se vedlegg for bilder. Fylkesmannen anser det som sannsynlig at disse fraksjonene har blitt blandet med restavfall.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har ikke oversikt over hvilke typer utslipp og mengder som slippes ut fra anlegget. Anmerkningen gjelder lokalitetene Trolløya SV, Daljorda og Langholmen N.

Kommentarer:

I ESF sin risikovurdering er bruken av kobberimpregnering og påfølgende utslipp til sjø vurdert, men selskapet har ingen forhold til hvilke mengder som slippes ut. ESF har på forespørsel fremskaffet en logg over impregnerte nøter. Denne viser hvor mye impregneringsmidler som er benyttet hos notvaskeriet og hvilken lokalitet nota skal brukes på. Selskapet har imidlertid ikke gjort anslag eller beregninger av hvor store mengder som slippes ut på lokalitetene. Sekundært er det ikke gjort vurderinger eller anslag av hvor store utslipp selskapet har som følge av fremmedstoffer i fôr, for eksempel kadmium.

Anmerkning 2

Rapporten fra C-undersøkelse utført for lokalitet Langholmen N den 18.9.2017 har mangler.

Kommentarer:

Fylkesmannen har gjennomgått rapporten fra ovennevnte C-undersøkelse opp mot NS 9410:2016, og har merket seg følgende mangler:

- I kartet som skal vise minimum 10 kilometers omkrets rundt anlegget mangler angivelse av andre akvakulturanlegg
- I kartet som skal vise stasjonsplassering og minimum 1,5 kilometer omkrets rundt anlegget mangler angivelse av strømmålerens plassering

8. Andre forhold

C-undersøkelsen gjennomført 18.9.2017 for lokalitet Langholmen N var tatt etter 11 måneder brakklegging og viser derfor ikke tilstand under belastning slik det legges til grunn i NS 9410:2016. Fylkesmannen har ikke anført dette som et avvik siden ESF og Fylkesmannen tidligere har hatt kommunikasjon om undersøkelsen. I den forbindelse ble det konkludert med at ESF skal gjennomføre en ny C-undersøkelse ved førstkommende maksimal belastning.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Risikovurdering ytre miljø, Vurdering av miljøaspekter, handlingsplan ytre miljø
- Oversikt over kjemikaliebruk (impregnering og bedøvelse)
- Oversikt over resipientundersøkelser
- Dokumenter i virksomhetens internkontrollsystem i EQS, f. eks. avvikshåndtering, og flere prosedyrer

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Substitusjonsplikten (M104)
- Forurensningsmyndighetens forventninger til oppdrettsanlegg i sjø (M-435)
- Gebyr ved kontroll (M-297)
- Har virksomheten din farlig avfall? (M-550)


Bildevedlegg

Tilsyn 9.4.2019 – 10.4.2019


Eidsfjord Sjøfarm AS



Avvik 2:

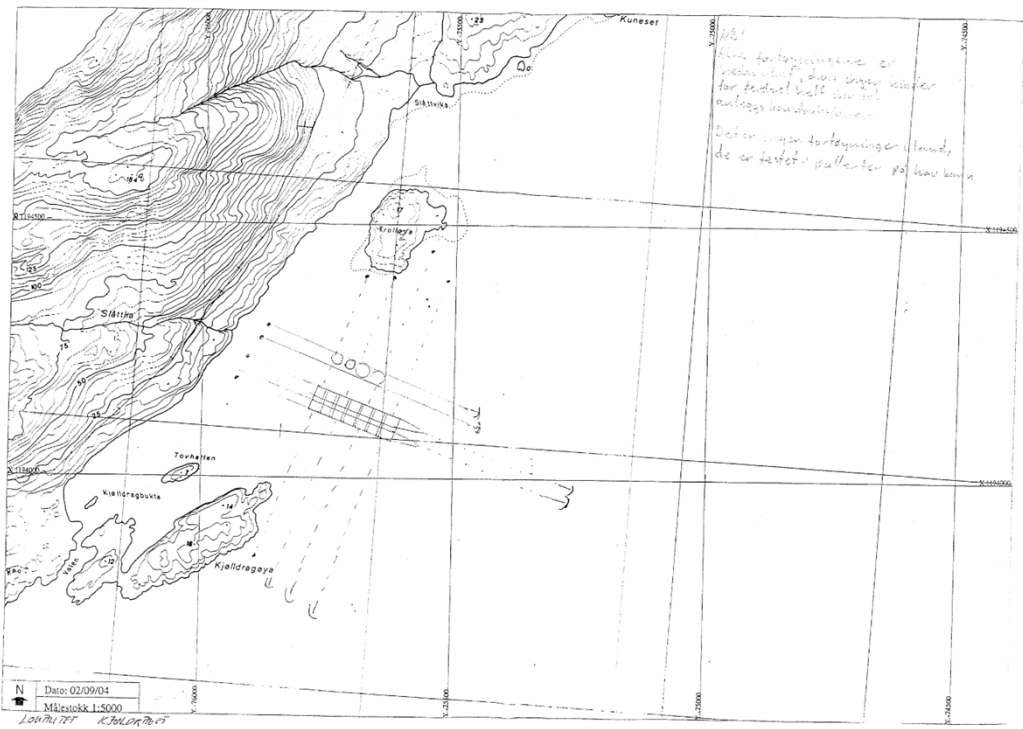

Figur 1. Kart vedlagt søknad for lokalitet Trolløya SV, oversendt fra Fiskeridirektoratet 22.3.2005.

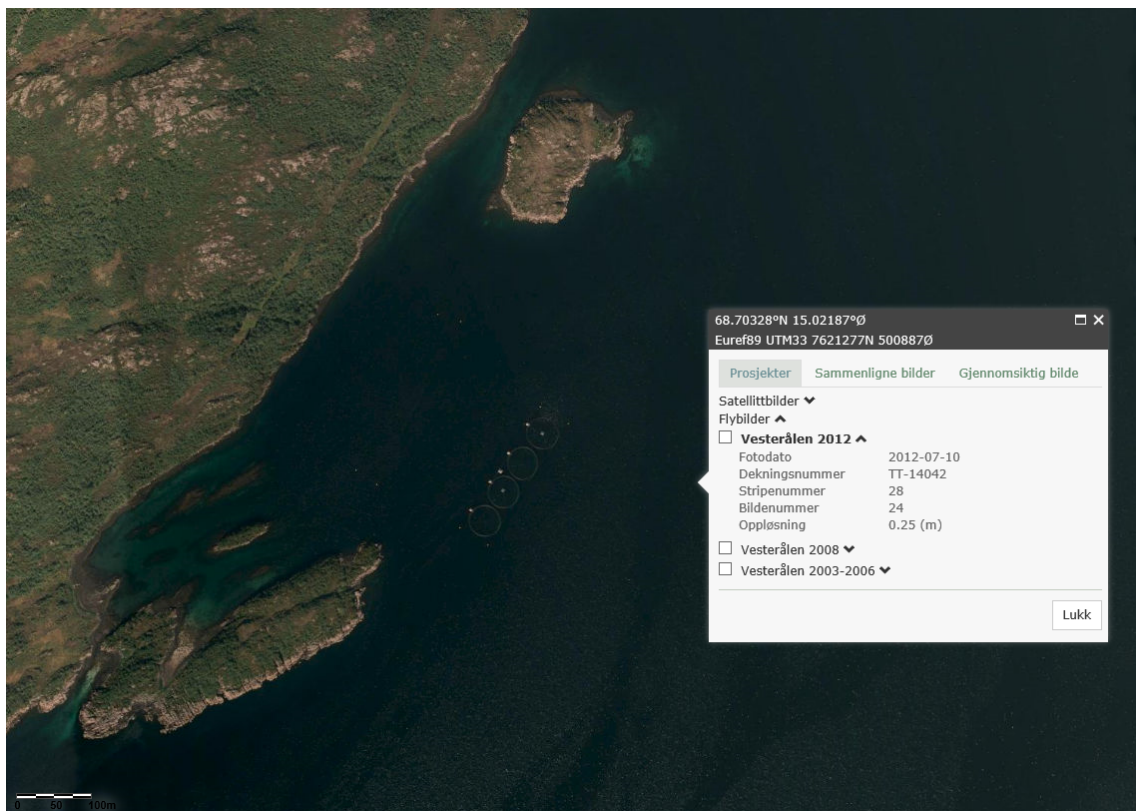

Figur 2. Plassering av lokalitet Trolløya SV per 2012. Etter selskapets egne opplysninger er dette også slik lokaliteten ligger i dag.

Avvik 6:



Figur 3. Oppbevaring av oljeprodukt (IBC-kontainer til venstre) og spillolje (IBC-kontainer til høyre).



Figur 4. Dunker med vaskemiddel står oppi en spillbakke (synlig mellom pale på gulv og blå dunker) som i utgangspunktet tar 40 liter.

Avvik 7:



Figur 5. ESF sin oppbevaring av farlig avfall (blå dunk markert med «oljefilter» til høyre i bildet).